

БЛОКПОСТ

Многозонный интеллектуальный арочный металлодетектор



**Технический паспорт
Инструкция по эксплуатации**

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ

**серия МАТРЁШКА
PC V1, PC V3**



Описание изделий

БЛОКПОСТ благодарит за выбор изделия из серии МАТРЁШКА

Специалисты БЛОКПОСТ постоянно отслеживают и изучают активные изменения в сфере безопасности на контрольнопропускных пунктах, учитывая необходимые эксплуатационные возможности. Применение более современных технологий, электронных компонентов и материалов с высоким ресурсом эксплуатации, а также дополнительных алгоритмов работы позволило разработать и начать выпуск серийной линейки модельного ряда МАТРЁШКА.

Назначение изделий модельного ряда МАТРЁШКА - предназначен для обнаружения и локализации на теле или в предметах одежды посетителя перемещающихся через контрольную зону, потенциально опасные металлические предметы, (огнестрельного, холодного, пневматического и метательного оружия, а также портативных взрывных устройств в металлической оболочке с поражающими внутренними металлическими элементами и металлических компонентов к ним), а также обнаружение мелкоразмерных металлических и металлосодержащих предметов из магнитных и немагнитных металлов.

Принцип работы – электромагнитные приёмно-передающие катушки, расположенные в левой и правой антенных панелях, путём излучения создают равномерное сканирующее электромагнитное поле в зоне контроля. При проносе металлических или металлосодержащих предметов через зону контроля изменяются физические параметры сканирующего электромагнитного поля в местах нахождения детектируемого предмета. Все физические изменения, влияющие на заданные параметры сканирующего электромагнитного поля в зонах контроля, габариты от магнитных и немагнитных металлов, а также возможные сторонние электромагнитные помехи анализирует блок обработки сигналов.

Цифровые методы обработки сигналов позволяют адаптировать эксплуатационные характеристики изделий в различных условиях эксплуатации, обнаружить перемещение в зоне контроля предмет, определить его местонахождение, указать место нахождения световой сигнализацией и выдать сигнал тревоги. ИК- сенсоры, расположенные в зоне контроля, позволяют зафиксировать проход, зарегистрировать количество проходов по направлениям и исключить выдачу сигналов тревог при перемещении металлических предметов или конструкций вне зоны контроля. Световая индикация на торцевой части левой и правой антенных панелях позволяет оператору визуально точно понимать места нахождение одного или двух металлических предметов на теле человека в его одежде или в багаже. Двух цветная, световая индикация СТОЙ/ИДТИ, регулирует поток людей, проходящих через зону контроля изделия.

Зоны обнаружения в модельного ряда МАТРЁШКИ - сочетание количества, конструкции электромагнитных катушек от 10 до 34, а также цифровые методы обработки сигналов детектирования позволяют разделить каждую горизонтальную зону ещё на три вертикальные – левую, правую и центральную. Число зон обнаружения может увеличиваться от 1 до 93. Большее количество зон обнаружения позволяет более точно определить положение одного или нескольких металлических предметов на теле человека, в его одежде или в багаже, что значительно сокращает время досмотра.

Интеграция – изделия оснащены двумя релейными выходами для подключения дополнительных устройств (сухие контакты). Они позволяют интегрировать изделия в систему контроля доступа, уже существующим исполнительным устройствам в виде шлюзовых кабин, турникетов, автоматических дверей или в составе комплекса БЛОКПОСТ.

Металлодетекторы имеют два релейных выхода, при наличии сигнала тревоги контакты 1-релейного выхода замыкаются исполнительное устройство заблокировано, если предметы на теле человека или в его одежде отсутствуют или не превышают тревожный порог замыкаются контакты 2-релейного выхода, исполнительное устройство будет разблокировано. Обнаружении металлического предмета происходит согласно заданным параметрам чувствительности, длительность тревожного сигнала регулируемое от 1 до 12 секунд.



Описание изделий

Параллельное использование – применяя синхронизацию по рабочим частотам, возможна одновременная эксплуатация группы изделий из 10 устройств на расстоянии от 50 см. и более друг от друга. Расстояние между изделиями зависит от чувствительности каждой модели, от их размещения и условий в местах эксплуатации.

Энергонезависимая память – программные установки и установки параметров поддерживаются в энергонезависимой встроенной памяти данных на базе микрочипа. Изделия будут поддерживать всеустановки даже когда отключено электропитание и при низком заряде аккумулятора.

Программное обеспечение «БЛОКПОСТ-CONNECT» – благодаря функции подключения к персональному компьютеру по локальной сети с помощью ПО «БЛОКПОСТ-CONNECT», существует возможность дистанционного контроля, мониторинга и управления металлодетекторами в количестве 200 шт в реальном времени.

Влияние на здоровье - в современной жизни нас окружают разнообразные источники электромагнитного поля - сотовые и беспроводные телефоны, Wi-Fi, Bluetooth устройства. Уровень электромагнитного поля металлодетектора гораздо меньше и безопаснее, чем у сотового телефона. Металлодетектор является низкочастотным прибором. Диапазон его рабочих частот не оказывает влияния на организм человека. Проведенные исследования не выявили также неблагоприятного влияния металлодетекторов на медицинские приборы, магнитные носители, течение беременности. Производители медицинского оборудования предупреждают людей с установленными кардио и нейро стимуляторами, которые имеют право отказаться от прохода через металлодетектор для проведения альтернативного физического досмотра, в том числе людям испытывающих страх. Дополнительно, по запросу на изделиях можем разместить необходимые предупредительные знаки.

Сфера применения металлодетекторов и преимущества:

- учебные заведения;
- государственные организации;
- выставочные залы, гостиницы и т.д;
- в местах массовых скопления людей.

Транспортирование и хранение

Допускается транспортирование детектора всеми видами транспорта на любые расстояния в упакованном виде при температуре от -30С до +80С, относительной влажности воздуха до 95%. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от атмосферных осадков. Не кантовать. Детектор хранить в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 0 С до +40 С, относительной влажности воздуха до 80%, при отсутствии в этих помещениях паров химически активных веществ. После транспортировки и перед началом эксплуатации, изделие не необходимо адаптировать к условиям работы в помещениях или открытой местности с более теплой температурой.

Рекомендации

При монтаже, наладке, эксплуатации и обслуживании Изделия строго следуйте данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, наладки, настройки и эксплуатации Изделия. В дополнении к паспорту компонентов для узловой сборки должны также соблюдаться общепринятые правила по технике безопасности. Использование описываемого оборудования способом, не предусмотренным его изготовителем, может привести к повреждению Изделия и другой аппаратуры, а также причинить ущерб персоналу и окружающим.

БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления вносить изменения в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, в ценах и условиях поставки.




ПЕРСОНАЛ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ МОНТАЖ, НАЛАДКУ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБУЧЕН, ПРОИНСТРУКТИРОВАН, ИМЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ.

Технические характеристики*

► Обнаруженный объект: контрабанда, включая мобильный телефон и металл

PC V 1, PC V 3

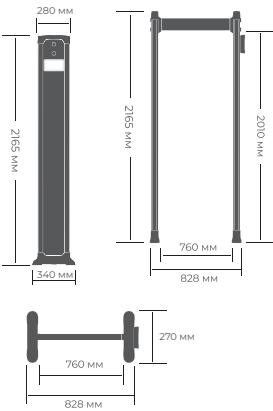

- Вес: нетто 21 кг;
- Внешний размер: 2165x828x340 мм;
- Размер прохода: 2010x760x270 мм;
- Размер упаковки: 2245x610x170 мм;

*Комбинация конструкции с увеличенным проёмом контрольной зоны не предусмотрена.

Технические характеристики

► Характеристики

- широкий температурный диапазон эксплуатации - 20 - +65 °C;
- экономичное электропотребление от сети AC 110 - 235 -240 В, 50/60 Гц, ≤ 12 Вт;
- пропускная способность до 60 человек в минуту;
- повышенная чувствительность, обнаружение мелких металлических предметов;
- современный алгоритм работы на базе микропроцессора;
- опционально, дополнительный внешний чехол для защиты от осадков;
- отображение рабочей информации на четырехразрядном цифровом экране:
 - рабочая информация параметров МЕНЮ;
- адаптированное Меню интерфейса для эксплуатации изделий в различных условиях;
- высокая скорость и точность локализации предмета;
- плавная регулировка уровня базовой чувствительности от 0 до 99 уровней;
- равномерное, сканирующее электромагнитное поле;
 - PC V1 -1 зона обнаружения
 - PC V 3 - 3, 6, 9 зон обнаружения;
- индивидуальная плавная регулировка уровней чувствительности зон обнаружения на левой и правой антенных панелях
- индивидуальная плавная регулировка уровней чувствительности каждой зоны;
- световая индикация с указанием места нахождения детектируемого предмета на левой и правой антенных панелях (кроме PCV 1);
- световая индикация потока людей СТОЙ/ИДТИ на торцевой стороне, левой и правой антенных панелях;
- не менее 72- специальных методов детектирования;
- плавная регулировка длительности сигнала тревоги 01 - 99 секунд;
- плавная регулировка громкость сигнала тревоги 01 - 99 секунд;
- плавная регулировка тона звука 01 - 99 секунд;
- световая индикация уровня сигнала от детектируемого предмета;
- контактная группа релейных выходов для интеграции сторонних исполнительных устройств типа турникет;
- регулируемый сигнал ТРЕВОГИ по времени, от 1 до 99 сек, реле в положение Н/З;
- не регулируемый сигнал ПРОХОД, ТРЕВОГИ нет, реле в положение Н/З в течение 1 секунды;
- статистика количества тревог с отображением на - экране в рабочем режиме;
- статистика количества проходов с отображением на - экране в рабочем режиме
 - ИК-датчики активны, фиксируют проходы, вошедших «ВХОД»
 - ИК-датчики активны, фиксируют проходы, покинувших «ВЫХОД»
 - ИК-датчики активны, фиксируют общее количество прошедших ВХОД/ВЫХОД
 - ИК-датчики не активны, статистика количества проходов отключена.

- аварийное дублирование работы ИК-датчиков;
- устойчивость к помехам и взаимному влиянию;
- синхронизация по частотам не менее 50 рабочих частот, одновременная работа 10 и более изделий на расстояние от 500 мм;
- защита от незначительных синусоидальных вибраций;
- индивидуальная защита доступа к параметрам МЕНЮ;
 - сменный, четырёхзначный пароль к управлению настройками МЕНЮ
- наличие пульта дистанционного управления;

- 3 точки подключения к сети 220 Вольт;
 - низ левой антенной панели
 - низ правой антенной панели
 - верх блока управления;

- наличие в комплекте специального переходника для подключения к сети 220 В сверху;
- защита торцевых частей антенных панелей и индикации вставками из металла и светофильтрами из прочного пластика;
- защита корпуса изделия качественным влагостойким покрытием;
- повышенная защита корпуса антенных панелей от механических воздействий и агрессивных сред;
- повышенная толщина применяемого материала для антенных панелей;
- повышенной прочности пластик, применяемый в конструкциях изделия;
- усиленные рёбрами жёсткости перекладины из алюминиевого сплава;
- малогабаритность блока управления с встроенным в антенну панель;
- взаимозаменяемость элементов конструкции электронных блоков с аналогичными изделиями;
- увеличенный проём контрольной зоны 760 мм;
- модульная конструкции, эстетичность, компактность и масса изделия;
- простота монтажа и наладки;
- комплект крепежа для сборки изделия;
- комплект крепежа для крепления изделия к полу;
- сетевой шнур для подключения к сети 220 В длиной 5 метров;
- надёжность и прочность транспортной упаковки;
- гарантийные и пост гарантийные обязательства.

Условия эксплуатации


► Требования к монтажу

Механические вибрации

Для предотвращения сильной вибрации арочного металлодетектора пол должен быть плоским и находиться на твердом основании. Это особенно важно при наличии вибрации металлической конструкции под поверхностью пола, поскольку может вызвать ложное срабатывание при прохождении людей через детектор.




Перед монтажом устройства
прочтите этот раздел

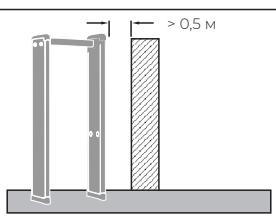


Неподвижные металлические объекты

Для успешного обнаружения металлических объектов расстояние между неподвижными, крупными металлическими конструкциями и АМД должно составлять не менее 0,5 м. Конструкции не оказывают значительного влияния на работоспособность изделия, однако возможные вибрации конструкций могут не позволить максимально повысить уровни чувствительности.

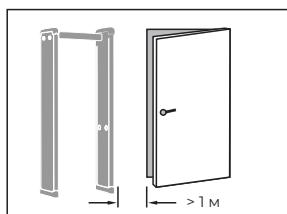

Движущиеся металлические объекты

Для предотвращения ложных срабатываний нельзя допускать приближения движущихся металлических объектов к антенной панели АМД ближе, чем на расстояние > 1 м. Расстояние между металлическим объектом и АМД может варьироваться в зависимости от размера металлического объекта и уровня чувствительности зон обнаружения.

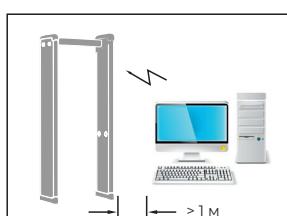


Внешние электромагнитные помехи

Максимальное расстояние необходимо создать от источника воздействия электрических, магнитных или электромагнитных помех и самим изделием. Рекомендуемое минимальное расстояние составляет не менее 1 м. Действительное расстояние зависит от реальных условий уровней чувствительности изделия. Например, для поиска наиболее оптимального положения можно переместить АМД от источника помех. Источниками электромагнитных помех могут быть силовые установки и коммуникации, радиоустановки и компьютеры, графические дисплеи, электродвигатели и трансформаторы, контуры управления тиристоров, сварочное оборудование, люминесцентные лампы.



Расстояние, указанное выше, является рекомендованным. Фактическое расстояние определяется, исходя из особенностей контрольной зоны и чувствительности зон обнаружения.

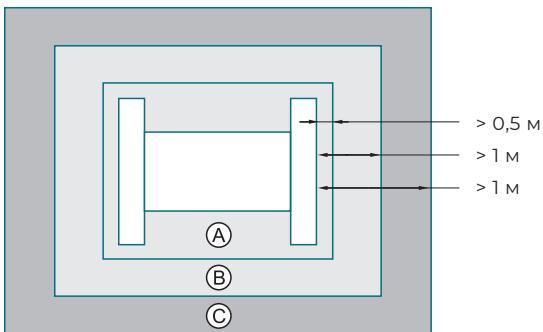

Рекомендованное минимальное расстояние до источника помех.

А: Расстояние между неподвижными металлическими объектами

В: Отсутствие активных металлических объектов

С: Отсутствие источников электрических помех

Воздействие электрических помех

Подключите сетевой шнур к розетке, к которой не подключены другие мощные потребители (такие как электродвигатели и т.п.). Они могут вызвать сильные пусковые броски напряжения в сети электропитания.

Конфигурация пунктов проверки

При выборе места размещения металлодетектора следует учитывать величину потока людей, которых предстоит обследовать, площадь прилегающего пространства и условия окружающей среды.

Правильный выбор и подготовка местоположения играют главную роль с точки зрения выполнения успешных и эффективных проверок в пунктах контроля. Место установки должно быть плоским, ровным (горизонтальным) и свободным от препятствий. Поверхность должна быть твердой и не должна испытывать никаких вибраций или перемещений.

Место установки должно также иметь свободное пространство и условия для установки металлодетекторов. Если место установки слишком маленькое, то функционирование пункта проверки становится "закупоренным" и похожим на «горлышко бутылки». Это сильно препятствует потоку "трафика" через пункт проверки и может вызвать трудности. Рекомендуемая площадь зоны контроля для размещения металлодетектора 2,5 на 3 метра.

Источники помех


Многие параметры могут потенциально вызывать помехи при работе любого металлодетектора. Однако, имеются некоторые основные параметры, которые могут быть идентифицированы и рассмотрены во время выбора места установки. Электрические источники помех, включая генераторы, трансформаторы, электроштыри и т.д., должны располагаться как можно дальше. Большие движущиеся или стационарные металлические предметы, такие как вращающиеся двери, лифты, контейнеры для мусора, шлагбаумы и т.д. должны располагаться на максимально возможном расстоянии. Столы для осмотра и поиска должны размещаться как минимум, на расстоянии 5-10 см от изделия.

Рентгеновские аппараты и другое дополнительное досмотровое оборудование должны размещаться, от металлодетектора на расстоянии, не ближе 30-50 см. Персонал должен размещаться на допустимом на расстоянии не ближе 50 см. Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.


Комплектация и порядок сборки изделий

► Базовая комплектация


- 1) транспортная упаковка - 1 комплект
- 2) кабель питания (5 м) - 1 шт.
- 3) переходник для верхнего подключения металлодетектора - 1 шт.
- 4) крепеж для антенных панелей - 1 комплект
- 5) Г-образный шестигранный ключ - 1 шт.
- 6) комплект крепежей для монтажа к полу - 1 комплект
- 7) пульт для дистанционной настройки металлодетектора - 1 шт.
- 8) перекладина - 1 комплект
- 9) инструкция по применению/технический паспорт - 1 шт.
- 10) левая, правая антенные панели - 1 комплект
- 11) блок управления (размешён на внешней стороне антенной панели) - 1 шт.

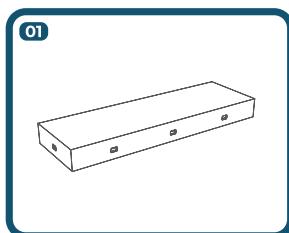


01 Проверьте состояние упаковочного тары.

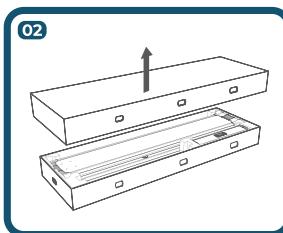


02 Снимите крышку.

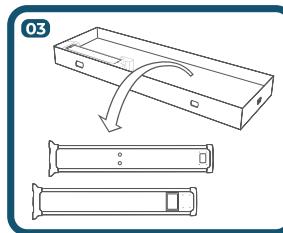


03 Извлеките из упаковки левую и правую панели.

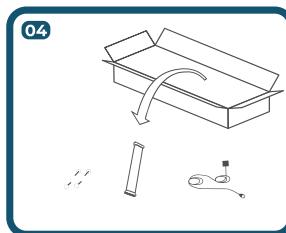

04 Извлеките из упаковки руководство по эксплуатации, перекладину, крепёжные винты и шнур питания.

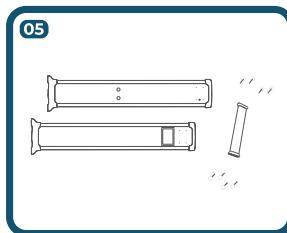


05 Подготовьте антенные панели, перекладину и крепёжные винты.

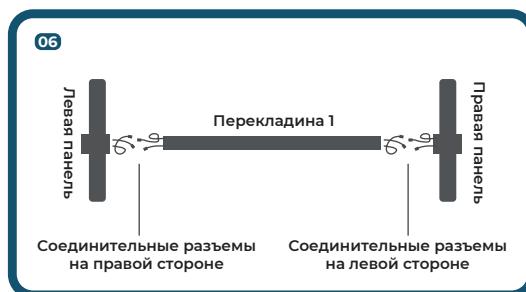

06 Подключите контрольный провода, расположенные в перекладине к обеим антенным панелям.

► Элементы крепежа конструкции изделий и закладные отверстия


07

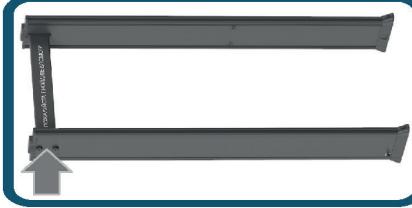

Присоедините перекладину к боковым панелям с помощью четырёх винтов, как показано на рисунке 7.

Элементы крепежа не перетягивать, избегайте чрезмерные усилия при закручивании крепежа, что может повлиять на деформацию конструкций!

08

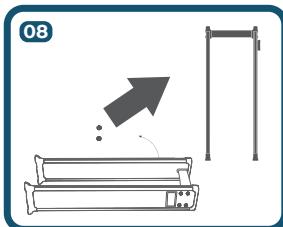


08

Установите АМД в вертикальное положение и завершите его монтаж.

► Точки подключения изделия к сети переменного тока с напряжением AC 220 В

Подключение штатного провода питания в металлодетекторах универсально, провод от источника питания переменного тока, может быть подключен сверху, справа или слева внизу изделия (См. рис. 9, 10, 11, 12, 13).

09

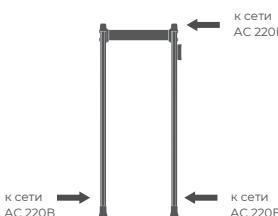

10



☎ В случае возникновения каких-либо технических вопросов обратитесь в службу технической поддержки (информация указана на сайте www.detektor-rf.ru)


Точки подключения изделий к сети 220В

Необходимо определить ближайшую розетку сети переменного напряжения AC 220 вольт, выбрать ближайшее одно из мест для подключения изделия, левую или правую антенные панели или использовать верхнее подключение.

Соедините между собой разъёмы, расположенные над перекладиной, с ближайшей стороны от розетки.

Соедините между собой разъёмы, штатного пятиметрового провода с одним из выбранных выходных разъёмов на изделии.

На правой антенной панели вверху

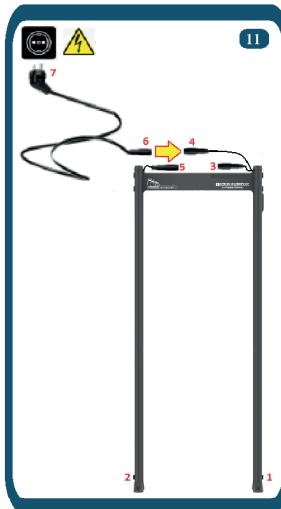

На левой антенной панели внизу, с внешней стороны



На правой антенной панели внизу, с внешней стороны



Убедитесь, что металлодетектор занимает устойчивое положение. Протяните все винты. Присоедините сетевой кабель к источнику AC 220, включите изделие и перейдите начальной установке параметров МЕНЮ.

Перед проведением кабельных соединений, в случае их необходимости, требуется убедиться в соответствии напряжения питающей сети требованиям, указанным в паспорте изделия.

Запрещается эксплуатация МД при наличии каких-либо неисправностей шнура питания, вилки или сетевой розетки.

Крепёж и закладные отверстия



К примеру дюбель универсальный двухкомпонентный нейлон 10x60-80 мм с шурупом.

! Место установки металлодетектора должен соответствовать указанным требованиям в инструкции. Крепления к полу осуществляются в выключенном состоянии и только после полного завершения всех настроек.

► Внешние соединительные разъёмы USB

Внешние соединительный разъём USB (если предусмотрены комплектацией), предназначен для интеграции с системой контроля доступа (СКУД) посредством релейного выхода:

- контакты «Реле 2» - перекидного реле (COM - NO) предназначены для подключения дополнительного устройства. Замыкание контактов осуществляется при наличии тревожного сигнала. Регулируемое время сигнала тревоги от 1 до 99 секунд;

- контакты «Реле 1» - перекидного реле (COM - NO) предназначены для подключения дополнительного устройства. Замыкание контактов осуществляется при проходе контрольной зоны без тревожного сигнала. Нерегулируемое время сигнала 1 секунда.




Варианты расстановки группы изделий

► Близкое расположение нескольких устройств

При близком расположении нескольких изделий возможно взаимное влияние их друг на друга. Уровень взаимного влияния определяется расстоянием между устройствами, рабочей частотой и чувствительностью.

Изделия могут работать на различных рабочих частотах, позволяя снизить взаимное влияние между близкорасположенными устройствами. При близком расположении все устройства должны работать на различных частотах.



- ① Пятиразрядный цифровой индикатор, количество проходов
- ② Пятиразрядный цифровой индикатор, количество тревог, отображение интерфейса МЕНЮ
- ③ Кнопка «▲», сброс значений тревог
- ④ Кнопка «▼», сброс значений прохода
- ⑤ Сохранить и выйти, Вкл/выкл



- ⑥ МЕНЮ интерфейса

- ⑦ Индикатор уровня сигналов

Клавиша 6 – позволяет перейти к следующему пункту МЕНЮ.


Клавиша 4 – для перехода к следующему сегменту вправо (в режиме установки значений в интерфейсе настроек).

Клавиша 3 – позволяет изменить установленные значения (в режиме установки значений в интерфейсе настроек).

Клавиша 5 – одно нажатие позволяет дополнительно подтвердить изменения значения в режиме интерфейса настроек, второе продолжительное нажатие до 4 секунд выключение или первое продолжительное нажатие клавиши до 4 секунд для включение изделия.

Стандартные настройки в МЕНЮ изделия устанавливаются продавцом и являются тестовыми. Клиент, учитывает условия эксплуатации изделия, самостоятельно определяет параметры в Меню интерфейса.

! Обратите внимание на индикацию «СТОЙ/ИДИ», проходить через контрольную зону только при зеленом сигнале индикации «ИДТИ». Граница начала прохода и завершении прохода перед металлодетектором должна быть не ближе 1-го метра.

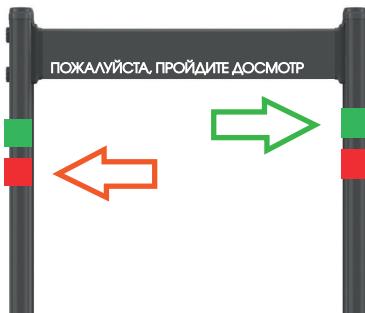

Индикация «Идти»

Индикация «Стой»

Первое включение и настройка изделий

Включение изделия

Для запуска нажмите кнопку 5 (Вкл/выкл).

На индикаторе 1 отобразится количество проходов, на индикаторе 2 - количество тревог

Автоматическое тестирование системы

В процессе запуска производится автоматическое тестирование зон обнаружения. При продолжительном отображении теста зон обнаружения в окне-2 могут отобразиться значения [1, 2, [3, 1], 2,]3 - необходимо нажать и удерживать клавишу 6 (Меню) до 5 секунд, после чего металлодетектор перейдёт в дежурный режим. Данные значения указывают зоны обнаружения, на которые оказывают влияние сторонние помехи. Необходимо изменить РЧ (рабочая частота) и/или изменить уровень чувствительности ОЧ (общая чувствительность) и/или уровень чувствительности в зонах обнаружения или изменить место положения изделия.

Ввод пароля

Дождитесь завершения загрузки изделия, нажмите кнопку 6 – на дисплее отобразятся нулевые значения пароля - П0000. Первоначальный пароль П 0000. Повторно нажмите кнопку 6 для входа в меню настроек. Для ввода изменённого пароля нажмите кнопку 6 – на дисплее отобразятся нулевые значения пароля - П 0000, с помощью кнопки 3 измените цифровые значения (циклически от 0 до 9), а с помощью кнопки 4 – перейдите к следующему разряду, который выделяется миганием. При неправильном вводе пароля будет выведено сообщение С ===, -вы не сможете войти в интерфейс установок. Необходимо повторно ввести правильное значение пароля, а затем нажать на кнопку 6 – для доступа к интерфейсу установок. *При утере пароля введите 1717 и измените пароль.

Изменение пароля

При необходимости смены пароля, нажимая клавишу 6 (Меню), перейдите к разделу смены пароля, на индикаторе отобразится С 0000. Нажмите кнопку 6 (Меню) и удерживайте ее в течение 5 с. Все разряды пароля начнут мигать. С помощью кнопки 3 можно изменять соответствующее значение (циклически от 0 до 9), а с помощью кнопки 4 – переходить к следующему разряду, который выделяется миганием. Для перехода на следующий уровень нажмите кнопку 6 (Меню).

Сброс статистики тревог и проходов

Сбросить количество проходов: удерживать клавишу 3 в течение 5 сек.

Сбросить количество тревог: удерживать клавишу 4 в течение 5 сек.

Изменения параметров МЕНЮ

Для внесения изменения параметров МЕНЮ в работе металлодетектора необходимо нажать клавишу 5 (сохранить и выйти).

Продолжительное нажатие клавиши 5 (Вкл/выкл) выключить изделие и повторным нажатием клавиши 5 (Вкл/выкл) включить изделие.

► Дополнительные пункты меню

PCV1 «ЗО 1» – кол-во зон обнаружения

PCV3 «ЗО-3, ЗО-6, ЗО-9» – кол-во независимых зон обнаружения

«СГ»00 – 99 - громкость звукового сигнала от 00 до 99

«СП» 01 – 99 - длительность звукового сигнала от 01 до 99



«СВ» 00 – 99 - выбор тона звукового сигнала от 00 до 99

«П 0000» – заводской четырёхзначный пароль входа в меню настроек – 0 0 0 0

► Основные пункты меню

Пункт «НС» – режим работы ИК-датчиков

- **значение «0»** - активный режим работы металлодетектора, ИК-датчики отключены, регистрация счётчика проходов не активна;
- **НС-0** - активный режим работы обеспечивает удобство для тестирования уровня чувствительности (достаточно перемещать рукой тестируемый тест-объект в глубь каждой зоны обнаружения)
 - способствуют определению наличия или отсутствия сторонних помех
 - обнаруживает предметы при попытке их пробы через контрольную зону обнаружения изделия
- **значение «1»** - ИК-датчики включены, активация режима работы металлодетектора при пересечении ИК-датчиков, регистрация счётчика проходов активна в одном направлении;
- **значение «2»** - ИК-датчики включены, активация режима работы металлодетектора при пересечении ИК-датчиков, регистрация счётчика проходов активна в другом направлении;
- **значение «3»** - ИК-датчики включены, активация режима работы металлодетектора при пересечении ИК-датчиков, регистрация счётчика проходов активна в оба направления;

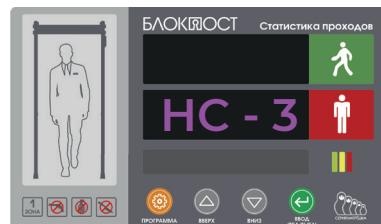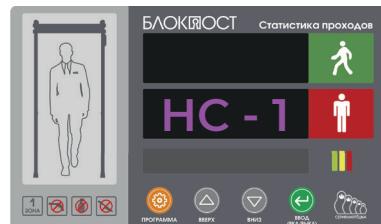

Параметры МЕНЮ, настройка изделий



После выбора режима нажмите клавишу - 5 сохранить и выйти, убедитесь, что при проходе через зону контроля изделие регистрирует количество проходов на пятиразрядном цифровом табло.

Счётчики количества тревог и количества проходов

Сохранение последних значений тревог и проходов в памяти данных на базе микрочипа будет осуществляться по истечении 20 минут работы изделия.

Резервное дублирование работы ИК-датчиков

Предусмотрено аварийное дублирование при выходе из строя одного ИК-датчика или одной пары ИК-датчиков:

в режиме НС, нажать и удерживать клавишу - 6 «МЕНЮ» в течение до 5 секунд.

Отобразится подпункт LA01 или LA00, клавишами – 4 верх или 5 вниз выбрать один из них.

В штатном режиме LA01 счётчик работает в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 данный режим регистрирует количество проходов по заданным направлениям – на вход, на выход, на вход и выход.

В аварийном режиме LA00 счётчик работает в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 -данный режим регистрирует количество проходов только на вход и выход.

Выбрав аварийный режим LA00, нажать клавишу 6 «МЕНЮ»- отобразится НС-0, НС-1, НС-2, НС-3.

Нажмите клавишу – 5 сохранить и выйти. Повторно зайти в пункт меню НС и выбрать один из режимов НС-1 или НС-2. После выбора режима нажмите клавишу – 5 сохранить и выйти; убедитесь, что при проходе через зону контроля, изделие регистрирует количество проходов на пятиразрядном цифровом табло.

- при неисправности одной пары ИК датчиков НС-1, другая пара ИК датчиков НС-2 будет функционировать, количество подсчёта осуществляется на вход и выход.

- при неисправности другой пары ИК датчиков НС-2, другая пара ИК датчиков НС-1 будет функционировать, количество подсчёта проходов осуществляется на вход и выход.

После замены одного или одной пары неисправных ИК-датчиков установите штатный режим работы LA01.





Количество зон обнаружения





"С3" - 1 зона




"С3" - 3, 6, 9 зон

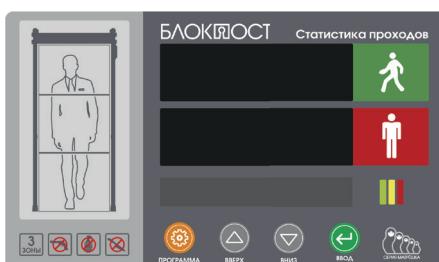

*В зависимости от количества зон обнаружения, имеющихся в изделиях, меняется количество уровней плавной регулировки чувствительности на правой и левой антенных панелях.

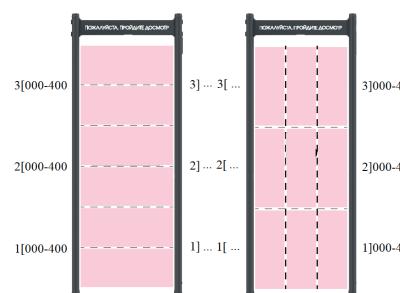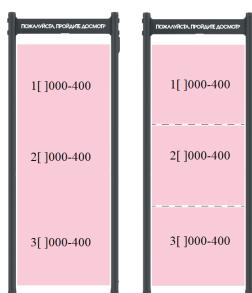

► Зоны обнаружения

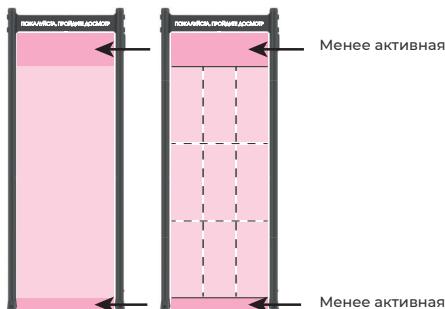

Параметры МЕНЮ, настройка изделий

Пункт «РЧ» – режим рабочая частота

- «РЧ» - рабочая частота, количество частот не менее 50;
- первые 20 частот основные, последующие вспомогательные.



Рабочая частота позволяет одновременно работать нескольким металлодетекторам, для первого и каждого последующего детектора необходимо выбрать соответствующую рабочую частоту, чтобы исключить взаимовлияние друг на друга, а также рабочая частота позволяет уменьшить или исключить взаимовлияние от сторонних помех.

Пункт «ОЧ» – уровень безопасности:

- «ОЧ» - уровень безопасности, имеет 99 значений чувствительности;
- «01» - минимальная чувствительность, «99» - максимальная чувствительность.



Уровень безопасности - «ОЧ» дополнительно регулирует общую чувствительность всех зон обнаружения в центральной части зоны контроля изделия.

Пункт «ВС» – сценарий уровня безопасности:

- «ВС» - сценарии уровня безопасности имеет 72 сценария;
- «01» - сценарий с минимальной чувствительностью,
- «72» - с максимальной чувствительностью.




Номера типовых программ


Программа 1 (минимальная чувствительность)	Программа 19	Программа 39	Программа 57
Программа 2	Программа 20	Программа 40	Программа 58
Программа 3	Программа 21	Программа 41	Программа 59
Программа 4	Программа 22	Программа 42	Программа 60
Программа 5	Программа 23	Программа 43	Программа 61
Программа 6	Программа 24	Программа 44	Программа 62
Программа 7	Программа 25	Программа 45	Программа 63
Программа 8	Программа 26	Программа 46	Программа 64
Программа 9	Программа 27	Программа 47	Программа 65
Программа 10	Программа 28	Программа 48	Программа 66
Программа 11	Программа 29	Программа 49	Программа 67
Программа 12	Программа 30	Программа 50	Программа 68
Программа 13	Программа 31	Программа 51	Программа 69
Программа 14	Программа 32	Программа 52	Программа 70
Программа 15	Программа 33	Программа 53	Программа 71
Программа 16	Программа 34	(средняя чувствительность)	Программа 72
Программа 17	Программа 35	Программа 54	(максимальная чувствительность)
Программа 18	Программа 36	Программа 55	
	Программа 37	Программа 56	
	Программа 38		

Параметры МЕНЮ, настройка изделий

«ВС-72» - сценарии уровня безопасности, «ОЧ - 99» уровень безопасности, «1 - 3] 400» высокая чувствительность правой, левой антенных панелей.

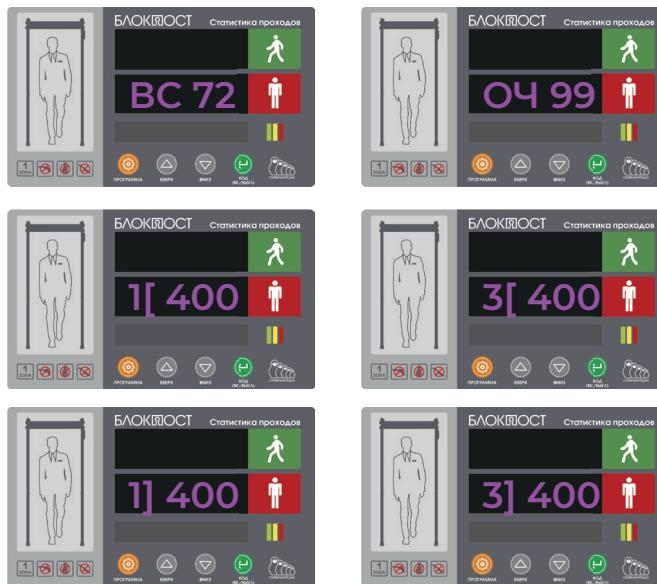

«ВС-01» - сценарии уровня безопасности, «ОЧ - 28» уровень безопасности, «1 - 3] 045» чувствительность правой антенной панели, «1 - 3 [045» чувствительность левой антенной панели.

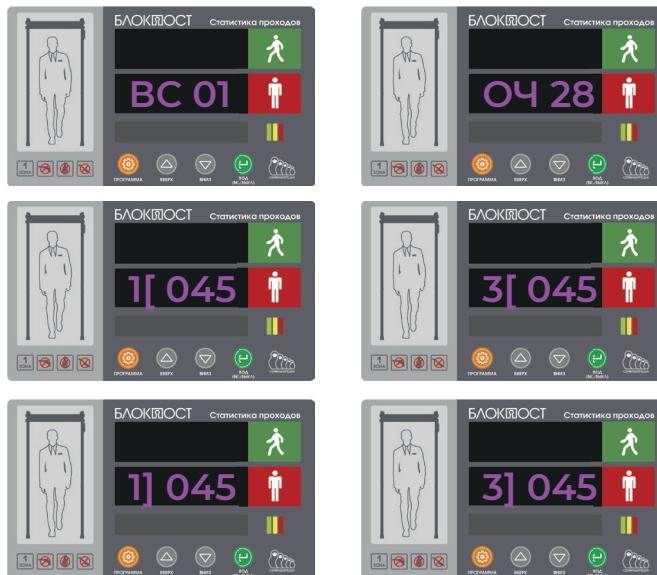

Выбор сценария уровня безопасности упрощает настройку, которая позволяет одновременно повысить или понизить чувствительность всех 30Н обнаружения, чаще всего данную функцию используют на объектах, где существуют минимальные требования к условиям эксплуатации.

Пункт «1 -3» и «1 -3[» – чувствительность зон обнаружения:

Плавная регулировка чувствительности в пределах от 000 до 400, позволяет изменять уровень излучений (интенсивности) детектируемого поля в зонах обнаружения на левой -[1-3 и правой -]1-3 антенных панелей или одновременно на левой и правой -[] 1 - 3 антенных панелях изделия.

- Значения уровня чувствительности «1- 3» и «1 - 3[» - от 000 до 400:
 - «000» нет чувствительности;
 - «001» минимальные (слабое) значения чувствительности;
 - «400» максимальные значения чувствительности.

- «1 - 3[» - установка чувствительности с 1-й по 3-й зоны обнаружения левой антенной панелей;



- «1- 3]» - установка чувствительности с 1-й по 3-й зоны обнаружения правой антенной панели;



Не все модели БЛОКПОСТ имеют одинаковые функции, некоторые из них могут быть изменены.


Параметры МЕНЮ, настройка изделий

1. Описание настройки максимальной чувствительности.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать значение «0», после чего ИК-датчики будут выключены (регистрация проходов отключена), и металлодетектор перейдёт в активный режим работы.




В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать максимально чувствительный сценарий «72».

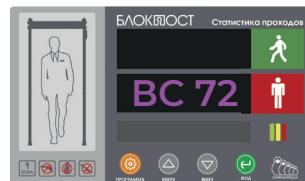

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности, выбрать значение чувствительности, к примеру, «90» или выше.



В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота, выбрать любое значение, к примеру «13».

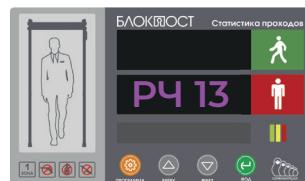

После выбора значения «РЧ» необходимо металлодетектор перезагрузить клавишой «5» - «ВКЛ/ВЫКЛ», металлодетектор пройдёт самодиагностику и перейдёт в рабочий режим.



ВНИМАНИЕ!

В период настройки «НС: 0» – (ИК- датчики не активны)» возле изделия на расстоянии не ближе 1 метра, необходимо исключить перемещение металлосодержащих предметов, а также подвижность крупных металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, рекомендуем выбрать соответствующее место установки. В рабочем режиме в соответствующих условиях эксплуатации металлодетектор не должен выдавать сигнал тревоги.

Если металлодетектор продолжает выдавать самопроизвольный сигнал тревоги необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота и выбрать другое значение.



ВНИМАНИЕ!

Если в рабочем режиме «НС: 0 – ИК -датчики не активны», вы определили, что изделие периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические элементы конструкции, рекомендуем: изменить, снизить значения "ВС" и/или снизить "ОЧ", чувствительность зон обнаружения.

Если изделие (или изделия) продолжает выдавать самопроизвольный сигнал тревоги переместить изделие.

После завершения настроек в соответствующих условиях эксплуатации и отсутствии перемещений металлических предметов в контрольной зоне изделия - линейная шкала уровня сигнала, не должна увеличиваться в большую сторону.



Линейная шкала уровня сигнала

Для завершения проверки оператор встаёт перед металлодетектором (в режиме «НС: 0 – ИК -датчики не активны») и проводит манипуляции на предмет обнаружения тест - объекта. Процедура проверки на предмет обнаружения тест-объекта должна проводиться оператором путём перемещения тест-объекта, вытягивая руку вглубь контрольной зоны или перемещаясь с тест-объектом в зоне контроля.

При недостаточной чувствительности необходимо выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности и увеличить значение чувствительности - от «90» и выше. При повышенной чувствительности выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности и уменьшите значение чувствительности - от «90» и ниже.

После завершения всех настроек необходимо зайти в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать один из 3 («НС - 1-3») режимов работы, после чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет активна).

Повторно осуществить проверку металлодетектора следующим образом:

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону: металло-детектор не выдал сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
- затем возьмите тест - объект и пройдите через контрольную зону:
 - металлодетектор обнаружил местонахождение тест объекта и выдал сигнал тревоги - счётчик тревог и счётчик проходов активен;
 - количество проходов и тревог зафиксировано;
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите тест-объект через контрольную зону металлодетектора.



ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на индикацию «СТОЙ/ИДТИ»: проходить через контрольную зону только при зелёном сигнале индикации «ИДТИ». Граница начала прохода и завершения прохода перед изделием должна быть не ближе 1-го метра.

Параметры настройки средней чувствительности


► 2. Пример настройки низкой чувствительности с минимальным обнаружением комплекта, не запрещённых к проносу на территорию объекта.

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать средний сценарий, к примеру «32» или менее.



-  Пневматическое оружие
-  Боевое холодное оружие
-  Взрывчатые вещества в металлической оболочке
-  Огнестрельное оружие

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности, выбрать значение чувствительности, к примеру, от «75» и менее.

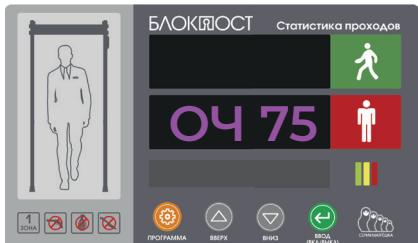

В «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - уровень безопасности, выбрать любое значение, к примеру «13».



После выбора значения «РЧ» необходимо металлодетектор перезагрузить клавишей «5», металлодетектор перейдёт в рабочий режим.

В рабочем режиме металлодетектор не должен выдавать сигнал тревоги (в режиме настройки «НС - 0» возле металлодетектора необходимо исключить перемещение металлоконтейнеров предметов не ближе 1-го метра, при необходимости измените место установки). Если металлодетектор выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги необходимо в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «РЧ» - рабочая частота и выбрать другое значение, после чего повторно перезагрузить его.

После вышеуказанной отладки и завершения самодиагностики необходимо зайти в «МЕНЮ» настроек, выбрать пункт «НС» - режим работы ИК-датчиков, выбрать один из 3-х («НС - 1-3») режимов работы, после чего ИК-датчики будут включены (регистрация проходов будет активна) и осуществить проверку металлодетектора следующим образом:

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов и пройдите контрольную зону, металлодетектор не выдал сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован; затем возьмите предметы личного пользования (общая масса предметов должна быть менее 100 грамм и распределена в различных местах на теле или одежде человека);
- пройдите контрольную зону, если металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал тревоги, необходимо уменьшить чувствительность зон обнаружения на левой и правой антенной панели **«1 -3»** и **«1 - 3»** (площадь предметов личного пользования должна быть не значительной и не имитировать запрещённый предмет), по необходимости снизьте параметр **«ОЧ»**;
- пройдите повторно контрольную зону- металлодетектор не обнаружил местонахождение и не выдал сигнал тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активен, количество проходов и тревог зафиксировано;
- к предметам личного пользования необходимо добавить тест - объект запрещённый к проносу и пройти повторно контрольную зону- металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал тревоги (при необходимости измените параметры чувствительности).
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний и все зоны обнаруживаю и выдают (или не выдают) сигнал тревоги каждый раз.

При недостаточной или повышенной чувствительности измените параметры чувствительности "ВС", «ОЧ» или значения чувствительности зон обнаружения, **«1 -3 »**.

**Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.*

Примеры настройки уровня чувствительности

Пример 1: - изменение уровня чувствительности зон обнаружения функцией «BC».

Установленная чувствительность зон обнаружения правой антенной панели	Установленная чувствительность зон обнаружения левой антенной панели	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения правой антенной панели	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения левой антенной панели
«BC - 53»	«BC - 43»		
«ОЧ - 85»	«ОЧ - 70»		
1 [285	1 [285	1] 255	1 [255
2] 285	2 [285	2] 255	2 [255
3] 285	3 [285	3] 255	3 [255

Пример 2: - имеется помеха или влияние на одну или несколько зон обнаружения.

Установленная чувствительность зон обнаружения правой антенной панели (есть помеха на 1] 285и 2] 285 зонах обнаружения)	Установленная чувствительность зон обнаружения левой антенной панели (есть помеха на 1] 285и 2] 285 зонах обнаружения)	Снижение уровня «ОЧ» и чувствительности зон обнаружения правой антенной панели (нет помехи на 1] 235 зоны обнаружения)	Снижение уровня «ОЧ» и чувствительности зон обнаружения левой антенной панели (нет помехи на 2] 245 1 [235 зоны обнаружения)
«BC - 53»	«BC - 53»		
«ОЧ - 85»	«ОЧ - 80»		
1] 285	1 [285	1] 235	1 [235
2] 285	2 [285	2] 255	2 [245
3] 285	3 [285	3] 285	3 [285

Пример 3: - отключение одной или нескольких зон обнаружения.

Установленная чувствительность зон обнаружения правой антенной панели (все зоны обнаружения активны)	Установленная чувствительность зон обнаружения левой антенной панели (все зоны обнаружения активны)	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения правой антенной (1] 000 и 3] 000 зоны обнаружения не активны)	Снижение уровня чувствительности зон обнаружения левой антенной панели (1] 000 и 3] 000 зоны обнаружения не активны)
«BC - 53»	«BC - 51»		
«ОЧ - 80»	«ОЧ - 80»		
1] 285	1 [285	1] 000	1 [000
2] 285	2 [285	2] 285	2 [285
3] 285	3 [285	3] 000	3 [000

► 3. Подготовка группы изделий для одновременной работы

Определить место установки и расстояние между металлодетекторами. Место установки металлодетектора должно соответствовать указанным требованиям в инструкции. При выборе уровня чувствительности зон обнаружения необходимо учитывать количество и расстояние между металлодетекторами, а также условия, где и в каких условиях они будут эксплуатироваться.

Металлодетекторы установить в ряд и по очереди произвести их настройку, функцию «НС» - режим работы ИК-датчиков- можно выбрать либо значение «0», после чего ИК-датчики будут выключены, или один из трёх режимов «НС-1, 2, 3», после чего ИК-датчики будут включены, выбрать из условий места установки и количества металлодетекторов. Данный режим необходим для определения активности внешних воздействий на процесс эксплуатации изделий и определение результата адаптации как одного изделия, так и всей группы в целом путём их наладки.

В период настройки «ИК- датчик – НС-0» возле изделия на расстоянии не ближе 1-го метра, необходимо исключить перемещение не больших металлосодержащих предметов, а также подвижность металлических конструкций на расстоянии не ближе 2,5 метров, определите соответствующее место установки. Если в рабочем режиме, вы определили, что изделие периодически выдаёт самопроизвольный сигнал тревоги на подвижные, металлические элементы конструкции рекомендуем: переместить изделие или изменить «ВС» и/или снизить уровень базовой чувствительности «ОЧ».

К примеру в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ВС» - сценарии уровня безопасности, выбрать средний чувствительный сценарий, к примеру, «55- 60», если количество более 10 шт.



К примеру в «МЕНЮ» настроек выбрать пункт «ОЧ» - уровень безопасности, выбрать значение чувствительности, к примеру, «85 - 93».



Определение пределов уровня чувствительности металлодетектора проводит оператор-наладчик на первом изделии, выбирая необходимый метод обнаружения и тестируя выбранный параметр, путём перемещения тест-объекта через контрольную зону (по необходимости цифровые значения уровней чувствительности можно изменять в большую или в меньшую сторону). Примеры настройки аналогичны указанным ОПИСАНИЯМ в примерах 1 - 2.

Подготовка группы изделий для одновременной работы

Параметры чувствительности и рабочей частоты для каждого последующего изделия определяются наладчиком-оператором непосредственно в местах установки изделий (по очередности с крайнего левого или правого изделия готового к эксплуатации).


После установки выбранных значений изделие проверяется на предмет отсутствия взаимовлияний и отсутствия внешних помех (самопроизвольные сигналы тревоги). После завершения проверки и настройки первого (крайнего) изделия, включаете следующее рядом стоящее изделие, производите настройку, проверяете первое и второе изделие, и так с последующими изделиями:

- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включено, остальные изделия выключены);
- на втором включённом изделии (два крайних изделия включены, остальные изделия выключены);
- на третьем включённом изделии (три крайних изделия включены, остальные изделия выключены) и т.д.

После выбора значения «РЧ» металлодетектор рекомендуем перезагрузить клавишей «5» - «ВКЛ/ВЫКЛ», металлодетектор пройдёт самодиагностику и перейдёт в рабочий режим.

ПРИМЕР: Настройка каждого следующего металлодетектора аналогично по очереди, выбирая соответствующие значения:

- на первом крайнем, включённом изделие (одно изделие включено остальные изделия выключены) установлена "РЧ 1", ВС 55, "ОЧ 85";
- на втором включённом изделии два изделия включены на первом изделии "РЧ 1", ВС 55, "ОЧ 85", на втором изделии "РЧ 3", ВС 55, "ОЧ 85" (остальные изделия выключены);
- на третьем включённом изделии три изделия включены, на первом изделии "РЧ 1", ВС 55, "ОЧ 85", на втором изделии "РЧ 3", ВС 55, "ОЧ 85", на третьем изделии "РЧ 5", ВС 55, "ОЧ 85", остальные изделия выключены) и т.д.

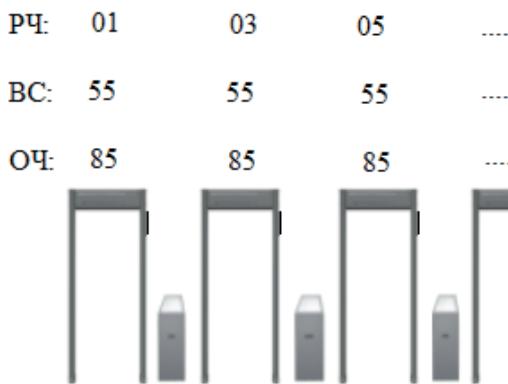

После завершения настройки и проверки первого (крайнего) изделия, включаете следующее рядом стоящее изделие производите настройку, проверяете второе и первое изделие и так с последующим изделием.

Повторно наладчик – оператор должен осуществить проверку группу изделий:

После завершения проверки изделий в режиме «НС-0»(Ик-датчики не активные) повторите проверку в режимах «НС-1, 2, 3» с регистрацией проходов (Ик-датчики активны):

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия не выдали сигнал тревоги, счётчик прохода активен, проход зафиксирован;
- возьмите тест - объект, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия обнаружили местонахождение предмета и выдали сигналы тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активны, количество проходов и тревог зафиксировано;

- возьмите предметы не обнаружения до *100 грамм, равномерно распределите на теле или в одежде. Повторно пройдите через контрольную зону. Изделия необнаружили предметы и невыдали сигналы тревоги, счётчики проходов активны, количество проходов зафиксированы;
- возьмите тест-объект обнаружения, возьмите предметы не обнаружения до 100 грамм и равномерно распределите на теле или в одежде. Пройдите в центральной части контролной зоны. Изделия обнаружили тест-объект, выдали сигналы тревог, количество проходов и тревог зафиксированы.
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний, все зоны обнаруживают и выдают сигнал тревоги каждый раз, когда Вы проносите тест-объект через контрольную зону металлодетектора.

Цифровые значения чувствительности "ВС", «ОЧ» и «1 -3]» - «1 - 3[» при необходимости можно изменять в большую или в меньшую сторону.

**Вблизи поверхности антенных панелей контрольная зона имеет большую чувствительность к перемещаемым металлическим предметам и к вибрации от прикосновения с поверхностью.*

При отключении электропитания на всех или нескольких рядом стоящих металлодетекторах рекомендуем:

Вариант 1. Отключить клавишой «5» все металлодетекторы и повторно по очереди включать их, дождавшись завершения самодиагностики на каждом металлодетекторе.
Вариант 2. Отключить все металлодетекторы, используя автоматический выключатель сети 220 В, и повторно подключить, используя автоматический выключатель сети 220 В.

Осуществить повторную проверку группы изделий:

- убедитесь, что на Вас нет металлических предметов, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия не выдали сигнал тревоги, счётчик проходов активен, проход зафиксирован;
- затем возьмите тест - объект, пройдите через контрольную зону каждого изделия. Изделия обнаружили местонахождение предмета и выдали сигналы тревоги, счётчик тревог и счётчик проходов активны, количество проходов и тревог зафиксированы;
- повторите шаги несколько раз до тех пор, пока Вы не убедитесь, что провели достаточно испытаний, и все зоны каждый раз обнаруживают и выдают (или не выдают) сигнал тревоги.
- после завершения самодиагностики необходимо убедиться, что все металлодетекторы корректно работают, при необходимости откорректируйте пункты настроек «РЧ», «ВС», «ОЧ».

Рекомендации

► Рекомендации

Рекомендации для эффективной последовательности действий оператора при эксплуатации изделия и понимания причины сигнала тревоги:

- посетитель, вызвавший сигнал тревоги, должен повторно пройти через контрольную зону изделия;
- в случае повторного сигнала тревоги оператору необходимо провести дополнительный осмотр с помощью ручного металлодетектора;
- попросить посетителя повторно пройти через зону контроля;
- во избежание излишних сигналов тревоги на изделии, вследствие проноса личных вещей, необходимо установить досмотровый стол или отдельное место контроля ручной клади;
- предметы или фурнитура одежды не должны быть сопоставимы или больше уровня чувствительности обнаружения изделия;
- не допускать большого скопления людей около изделия;
- в случае большой необходимости рекомендуем увеличить количество контрольных зон;
- не рекомендуем использовать вблизи изделия барьеры или иные подвижные конструкции из металла;
- оператор может не знать обо всех возможных источниках помех в зоне контроля, влияющих на изделие, рекомендуем оператору повторно досмотреть человека, при проходе которого через контрольную зону изделия был зафиксирован сигнал тревоги;
- посетителям не задевать панели изделия при проходе, в результате чего изделие выдает сигнал тревоги, следует повторно пройти посетителю через контрольную зону изделия;
- оператор должен правильно реагировать на все сигналы тревоги, возникающие в процессе эксплуатации данного изделия;
- оператору не рекомендуем несанкционированно изменять настройки изделия.



Перед изменением технических
характеристик устройства
внимательно прочтите этот раздел



Примечание: При переходе к следующему
параметру сохраняется последнее
введенное значение предыдущего
параметра

Дополнительная опция

1 ЗОНА	Параметр	Код	
	Рабочая частота	РЧ	1~50
	уровень безопасности	ОЧ	0~99
	Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[2[3[0~400 0~400 400
	Распределение	С3	
	Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99
	Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99
	Длительность звукового сигнала	СП	0~99
	Сценарий использования	ВС	1~72
	Уровень заряда батареи	3Б	
	Автоматическая регулировка частоты	АЧ	0~1
	Установка параметров инфракрасных датчиков	НС	
	Штатный режим LA00		
	Аварийный режим LA01		
	Изменение пароля	С0000	

1~50 > 50 уровней изменения параметра
0~99 100 уровней изменения параметра
0~400 Чувствительность детектора , 400 уровней
400 Чувствительность детектора , 400 уровней
400 Чувствительность детектора , 400 уровней
Два вида преобразования зон обнаружения
0~99 100 уровней громкости
0~99 100 вариантов сигнала
0~99 100 уровней длительности звукового сигнала
1~72 72 сценария изменения уровня безопасности
и режима чувствительности зоны обнаружения
Индикация уровня заряда батареи - см. пункт «Автономный режим работы изделия»
Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - ручная
настройка, положение 1 - автоматическая (... поиск, // определена) опционально
4 режима работы инфракрасных датчиков:
0: ИК-датчики выключены; 1: первая пара ИК-датчиков активна;
2: вторая пара ИК-датчиков активна;
Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует
количество проходов по заданным направлениям.
Счётчик работы в четырёх режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует
Изменение пароля (см. руководство)

Интерфейс МЕНЮ



Перед изменением технических
характеристик устройства
внимательно прочтите этот раздел



Примечание: При переходе к следующему
параметру сохраняется последнее введенное
значение предыдущего параметра


Дополнительная опция			
Параметр	Код		
Рабочая частота	РЧ	1~50	> 50 уровней изменения параметра
Уровень безопасности	ОЧ	0~99	100 уровней изменения параметра
Распределение	С3	3/6/9	3 вида преобразования зон обнаружения
Установка чувствительности детекторов зон левой стороны	1[0~400	Чувствительность детектора , 400 уровней
	2[0~400	Чувствительность детектора , 400 уровней
	3[0~400	Чувствительность детектора , 400 уровней
Установка чувствительности детекторов зон правой стороны	1]	0~400	1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней
	2]	0~400	2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней
	3]	0~400	3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней
Установка громкости звукового сигнала	СГ	0~99	100 уровней громкости
Установка тона звукового сигнала	СВ	0~99	100 вариантов сигнала
Длительность звукового сигнала	СП	0~99	100 уровней длительности звукового сигнала
Сценарий использования	ВС	1~72	72 сценария изменения уровня безопасности и режима чувствительности зоны обнаружения
Установка параметров инфракрасных датчиков	НС	---	4 режима работы инфракрасных датчиков 0: ИК датчики выключены; 1: первая пара ИК датчиков активна; 2: вторая пара ИК датчиков активна; 3: обе пары ИК датчиков активны;
Штатный режим LA00	---	---	Счетчик работы в четырех режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов по заданным направлениям
Аварийный режим LA01	---	---	Счетчик работы в четырех режимах НС-0, НС-1, НС-2, НС-3 регистрирует количество проходов на вход и выход
Изменение пароля	С0000	---	Изменение пароля (см. руководство)

► БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения
в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании,
в ценах и условиях поставки.

Устранение основных неисправностей



► Коды ошибок обозначаются специальными символами

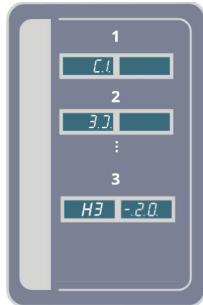

1. Влияние на 1ю зону левой антенной панели
2. Влияние на 3ю зону антенной панели и т.д.
3. Низкий уровень заряда батареи



При возникновении кода ошибки
и нарушении нормальной работы устройства
внимательно прочтите настоящий раздел.

► Определение неисправностей и их устранение

№	Неисправность	Описание неисправности	Проверка неисправности	Устранение неисправности	Методика ремонта
1	Изделие не включается, световая индикация не отображается	Невозможно нормально использовать устройство после установки и подсоединения к источнику питания.	1. Проверьте, подсоединенна ли силовая линия между главным блоком и антennальными панелями при помощи сетевого шнура на 220 В. 2. Убедитесь в отсутствии повреждений и разрывов сетевого шнура, плохих контактов и правильности подачи питания к главному блоку.	1. Неисправность материнской платы 2. Неисправность блока питания	Визуальный осмотр, обслуживание вручную
2	Загрузка не отображается	Сегментные дисплеи на блоке управления не отображают информацию	Проверьте правильность соединения блока управления с панелями антенн, соединенных на главной плате	Замените соединительную линию или дисплей или главную плату	
3	Отсутствие счета	На цифровой панели отображается 0001 или 0000 либо же счёт вообще не выполняется.	Следует проверить корректность работы инфракрасного излучения, направив камеру мобильного телефона на точку на антенной панели, и убедиться в наличии светового сигнала от одного излучателя на правой и одного излучателя на левой антенных панелях. В противном случае инфракрасный компонент неисправен.	Переключите НС в аварийный режим работы LA01. Замените инфракрасный компонент	Визуальный осмотр, обслуживание вручную
4	Ложный сигнал тревоги	Автоматический сигнал тревоги может сработать при отсутствии прохождения людей через детектор.	Проверьте условия работы металлодетектора или попробуйте изменить рабочую частоту. Измените место установки. Сигнал тревоги также может автоматически сработать при прямом попадании солнечного света на ИК-компонент.	1. Замените инфракрасный компонент. 2. Измените место установки, предотвращая попадание солнечного света. 3. Изменить частоту	Визуальный осмотр, обслуживание вручную
5	Нет сигнала тревоги	Сигнал не срабатывает при прохождении через детектор человека с металлическими объектами.	Как правило, это вызвано слишком низкой чувствительностью. Попробуйте увеличить чувствительность каждой зоны. Изменить частоту. Убедитесь в отсутствии рядом стоящих крупногабаритных подвижных и неподвижных металлических предметов. Убедитесь в отсутствии сильных электромагнитных помех.	Настройте параметры чувствительности. Проверьте условия установки.	Визуальный осмотр, обслуживание вручную

! Все работы по диагностике, замене и ремонту неисправных, не сложных элементов изделия, рекомендуем выполнять только квалифицированным специалистам. Работы следует проводить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000. Все работы по диагностике, замене и ремонту неисправных сложных элементов изделия рекомендуем проводить на территории Завода изготовителя.

► Обслуживание и ремонт

- Очистка от загрязнений – по мере необходимости.
- Визуальная проверка всех компонентов изделия на отсутствие повреждений 1 раз в 2 месяца.
- Визуальная проверка разъемов и целостности кабеля питания 1 раз в неделю.
- Проверка прочности крепления панелей к полу 1 раз в 3 месяца.
- Проверка затяжки винтов крепления соединительных перекладин 1 раз в 3 месяца.
- Проверка и настройка параметров по мере необходимости при перемещении, при сомнении в правильности работы.

Для обеспечения корректной работы изделия необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не допускается вибрация панелей.
2. Запрещается сверлить отверстия в панелях изделия и вкручивать элементы крепления, непредусмотренные комплектацией производителя.
При повреждении панелей таким способом изделие снимается с гарантийного обслуживания.
3. Запрещается установка и эксплуатация изделия в местах со взрывоопасной средой.
4. Ремонт и замена элементов изделия производится только на предприятии-изготовителе.
В случае обнаружения следов самостоятельного ремонта – изделие снимается с гарантии.
5. Изделие должно быть защищено от прямого воздействия дождя, тумана или водного конденсата, за исключением моделей с допустимой степенью защиты (влагозащищенное исполнение).
Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, значительные колебания температуры и влажности в месте установки Изделия.
6. В случае пожара не используйте воду или пену для ликвидации огня, когда изделие подключено к сети.
7. Во избежание повреждения изделия при ударе молнии в грозу, при возможности, рекомендуется отключить изделие от питающей сети.
8. При установке, эксплуатации и обслуживании не допускается прикладывать чрезмерные усилия и нагрузки на элементы конструкции изделия.
9. Для очистки изделия от загрязнений используйте влажную мягкую ткань. Не допускается использование абразивных и химически активных веществ.
10. Все работы по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию изделия следует проводить с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000.

► Условия гарантии

Продавец гарантирует соответствие МД «Блокпост», требованиям ТУ и ГОСТ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. В течение гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантия покрывает расходы только за работу и запасные части. Стоимость транспортных и почтовых расходов, страховки и отгрузки изделий для ремонта гарантией не покрываются. Ограничение гарантийных обязательств:

1. Гарантия не распространяется:

- На все элементы питания.
- При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона.
- При обнаружении следов механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения, эксплуатации или транспортировки, а именно, следов ударов, трещин, потертостей или царапин корпусов.
- При повреждении, вызванном неквалифицированной установкой или повреждении прямо или косвенно вызванных внешними причинами такими, как стихийные бедствия, пожар и иные.
- При повреждении сетевого шнура.
- В следствии повреждений, вызванных нестабильностью напряжения в сети переменного тока.

2. В случае возникновения повреждений, не связанных с производственными дефектами и по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт МД производится по действующим расценкам производителя МД.

3. Продавец имеет право вносить конструктивные изменения, улучшающие потребительские качества МД, его надежность и долговечность, без уведомления покупателя.

Дополнительные опции и аксессуары



БЛОКПОСТ

ООО «ГК «ИРА-ПРОМ»

Юридический адрес:

121609 г. Москва, Рублевское ш.,
д. 28, корп.2, этаж 1, пом. 1, комн. 19

Почтовый адрес:

121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2

