



БЛОКПОСТ



БЛОКПОСТ К12

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БОЛЛАРД**

**“Инструкция по установке”
(правила использования)**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Технические характеристики.....	2
2. Технические характеристики блока управления.....	3
3. Установка блока управления.....	8
4. Подключение.....	9
5. Проверка работоспособности.....	10
6. Встроенный подогрев.....	10
7. Проверка работоспособности.....	10
8. Беспроводной пульт управления.....	11
9. Проводной пульт управления.....	12
10. Аварийное опускание.....	13
11. EFO (Быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации).....	14


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диаметр болларда	Ø273 мм
Высота болларда	900 мм
Толщина стенки цилиндра	25 мм
Материал цилиндра	Нержавеющая сталь или крашенная сталь
Сопротивление удару	715 КДж
Сопротивление прорыву	1950 КДж
Тип привода	Гидравлический
Гарантийный срок службы	Не менее 300 000 циклов (при надлежащем техническом обслуживании)
Напряжение питания	220 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1.1КВт
Скорость подъема	5 с. (с подстройкой)
Скорость опускания	3 с. (с подстройкой)
Аварийное опускание	Ручное (клапан), автоматическое (встроенный аккумулятор)
Режим работы	1 цикл в течение 3 минут (непрерывно), максимум 1 цикл в минуту (кратковременно)
Рабочие температуры	-40°C +65°C
Контроль подъема и опускания	Регулируемый таймер для управления продолжительностью подъема и опускания
Верхняя крышка корзины болларда	Чугун
Крышка ниши помпы	Чугун
Звуковой сигнал	Стандартная комплектация
Встроенный подогрев	Стандартная комплектация
Датчик положения болларда	Стандартная комплектация
Подсветка	Стандартная комплектация
Магнитные петли	Опционально
EFO	Опционально
Длина подводящего кабеля	15 метров


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления 2	Блок управления 3	Блок управления 4
Напряжение	220В 50/60 Гц	
Плата управления	PLC контроллер	
Размеры (ШХГХВ)	550x300x900 мм	550x300x1250 мм
Степень защиты	IP55	
Кол-во боллардов	6	12
Независимых групп	1	2 (6+6) либо 1 (12)
Управление	Беспроводной пульт управления, проводной пульт управления, СКУД (сухие контакты)	
Автоматическое опускание при отсутствии питания	Опционально	
Встроенный аккумулятор	10 Ач, Li-ion для аварийного опускания и бустера	




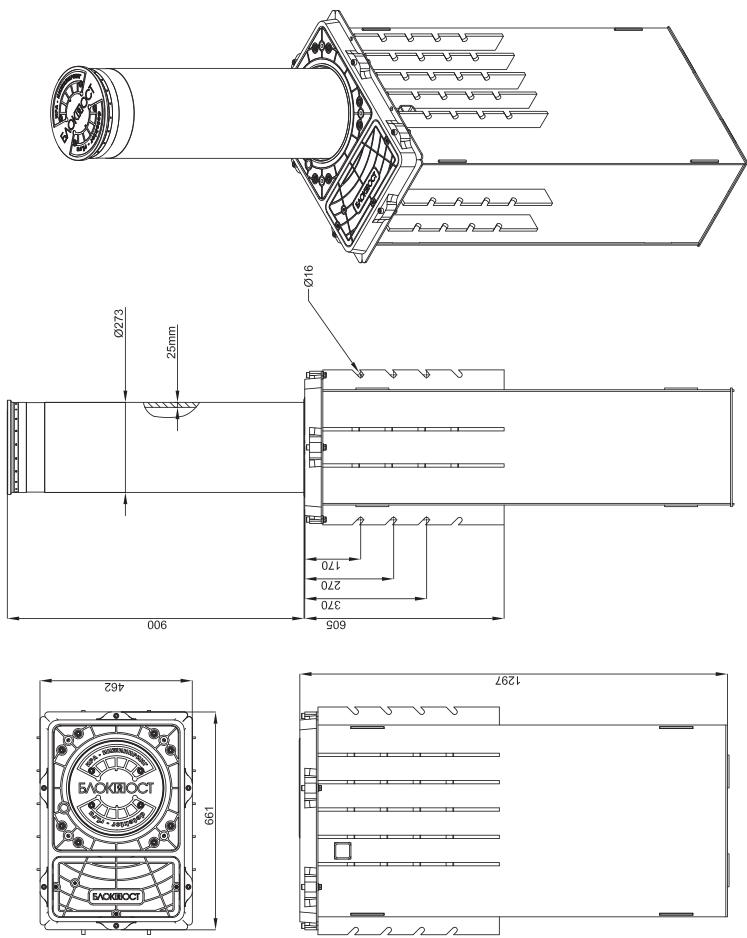

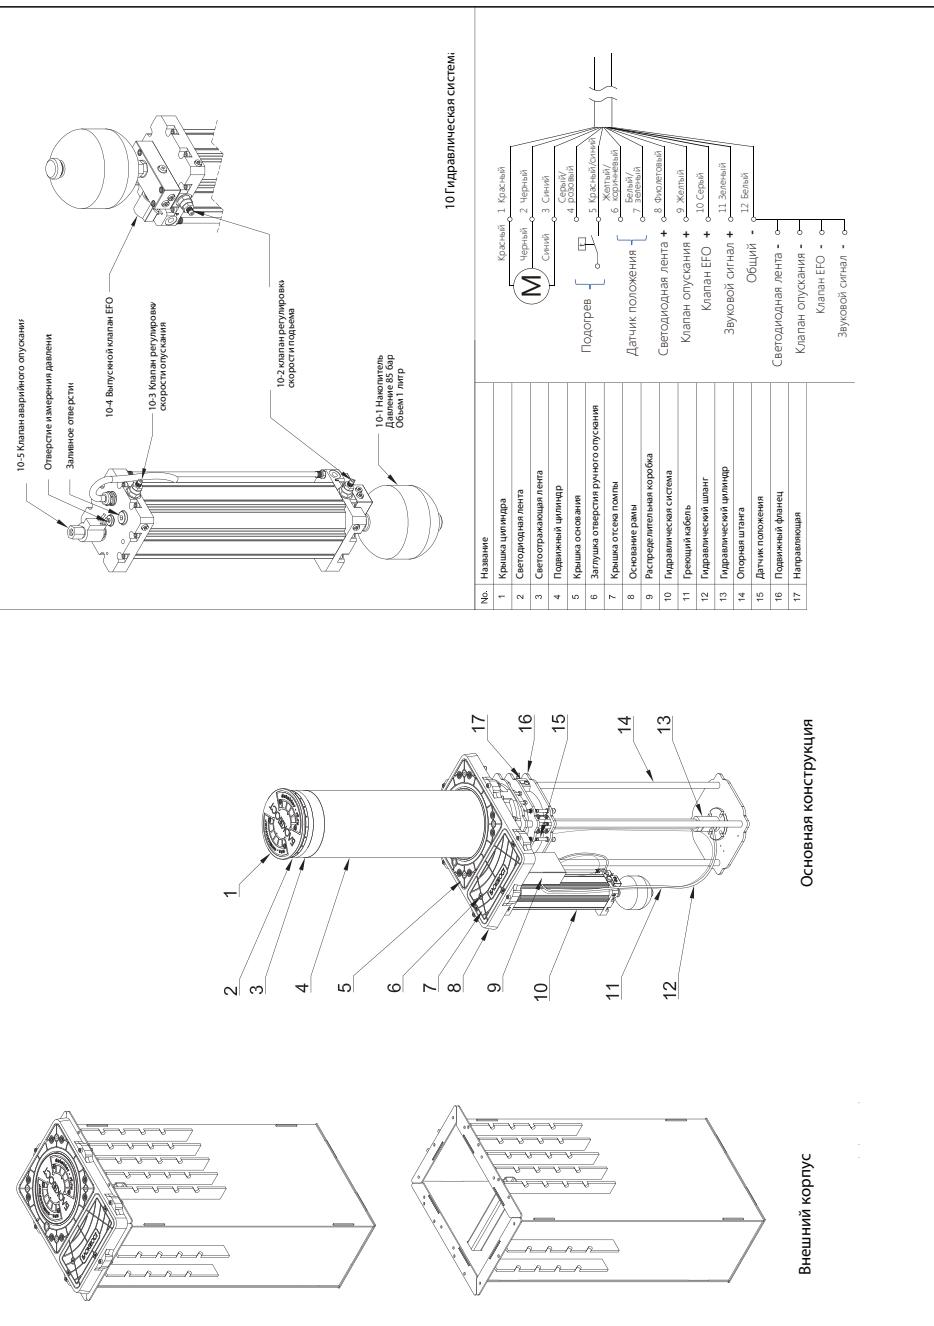


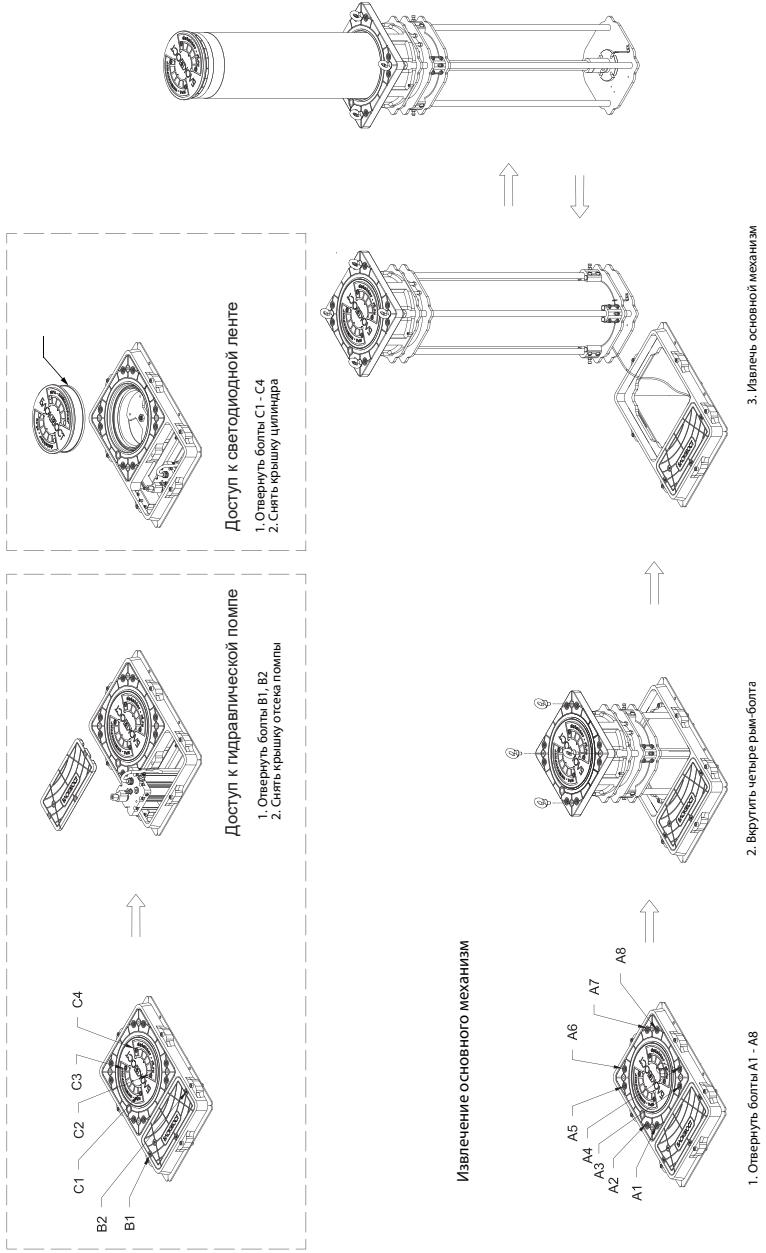

1. Подготовьте траншею нужных размеров
2. Засыпьте на дно траншеи с песком, чтобы получить дренажный слой не менее 150 мм, и утрамбуйте его.
3. Полотковые трубы для кабелей.
4. Установите болгарды на нужном расстоянии и отрегулируйте их по уровню.
5. Закрепите болгарды между собой с помощью арматуры.
6. Проложите кабели (всегда с переносом длины до блока управления до 15 метров) и дренажные трубы.
7. Свершите пробный запуск оборудования.
8. Засыпьте грунт и утрамбуйте, затем залейте бетоном.

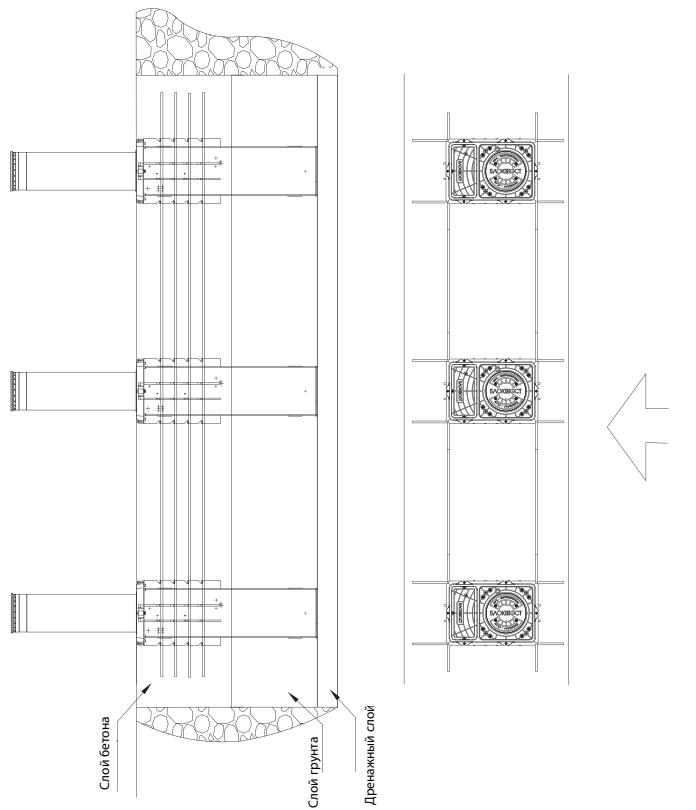


3. УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

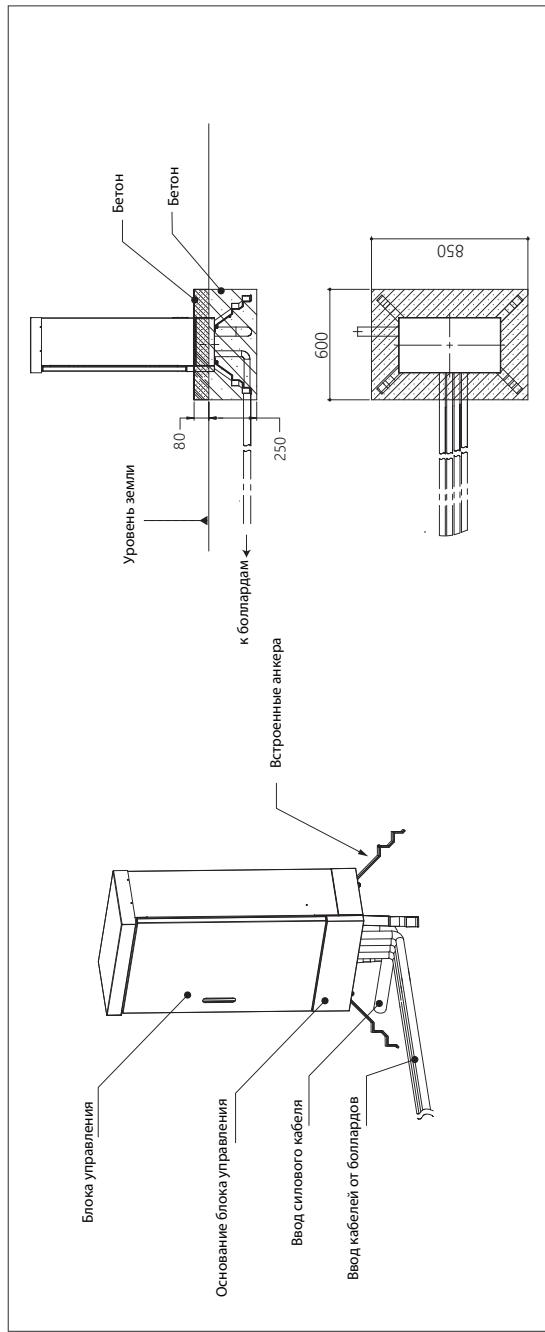

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение блока управления

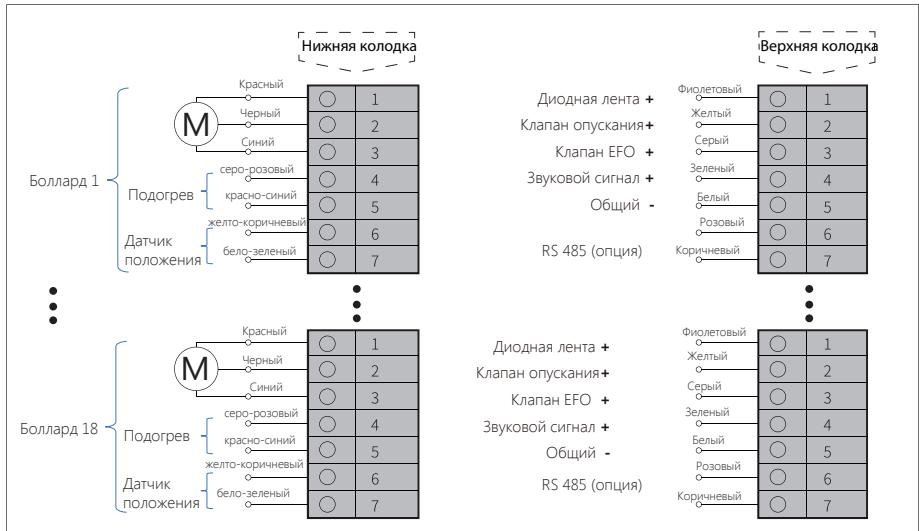

Двухуровневая клемная колодка



Подключение болларда



5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

После завершения установки оборудования и подключения проводов, пожалуйста, следуйте приведенной ниже последовательности для проведения проверки.

1. Включите автоматический выключатель.
2. Проверьте и убедитесь, что контроллер включен в режим «РАБОТЫ». Индикатор PWR горит, а индикатор RUN мигает.
3. Проведите следующие проверки :

- управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления
- управление с помощью проводного пульта управления
- состояние светодиодной ленты
- EFO (если используется)
- аварийное опускание
- магнитные петли (если используется)



6. ВСТРОЕННЫЙ ПОДОГРЕВ

Если установленные вами болларды оснащены встроенным подогревом, вам следует перевести выключатель подогрева внутри блока управления в положение «ВКЛ», чтобы активировать функцию обогрева при температуре окружающей среды ниже 0°C.

Установленный в оборудовании подогрев является саморегулирующимся и автоматически отключается, когда внутренняя температура превышает 5°C, и автоматически включается, когда она опускается ниже -5°C, не требуя ручного вмешательства.



7. БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Приемник



Передатчик



Внешняя антенна

Характеристики

Напряжение	Приемник DC12-36В, Передатчик 9В
Рабочие температуры	-10°C ~ +60°C
Чувствительность приемника	- 114dBm
Рабочая частота	433MHz
Ток нагрузки	≤7A
Тип кодировки	Learning Code EV1527
Дистанция	до 100 метров
Метод модуляции	ASK

Дистанция работы достигает 100 метров в прямой видимости, если есть препятствия дальность будет меньше.

Шаги по сопряжению:

1. Нажмите кнопку сопряжения и отпустите, загорится индикатор мигнет один раз.
2. Нажмите на кнопку 1 на передатчике один раз; индикатор мигнет один раз.
3. Нажмите на кнопку 2 на передатчике один раз; индикатор мигнет один раз.
4. Нажмите кнопки 3,4,5,6 так же по одному разу.
5. После сопряжения всех кнопок нажмите кнопку сопряжения один раз для выхода.
6. Для очистки памяти приемника нажмите кнопку сопряжения 3 раза подряд.

8. ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Проводной пульт



Кнопка	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Блок управления 2	1 Вверх Вниз	2	
Блок управления 3	Вверх Вниз	3 Вверх Вниз	
Блок управления 4	Вверх Вниз	4 Вверх Вниз	5 Вверх Вниз

Проводной пульт для EFO




Кнопка	1	2	3
Вверх Вниз	EFO		

9. АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЕ


Механическое ручное опускание

1. Вывинтите заглушку
2. Вставьте в отверстие инструмент (отвертка, шестигранник....) и нажмите на клапан

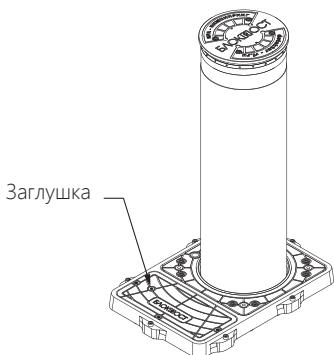

Электрическое ручное опускание (при установленном аккумуляторе)

Для пульта с EFO




Нажать и удерживать до полного опускания

Поверните этот переключатель аварийного опускания внутри блока управления, чтобы опустить боллард.



10. EFO (БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ)

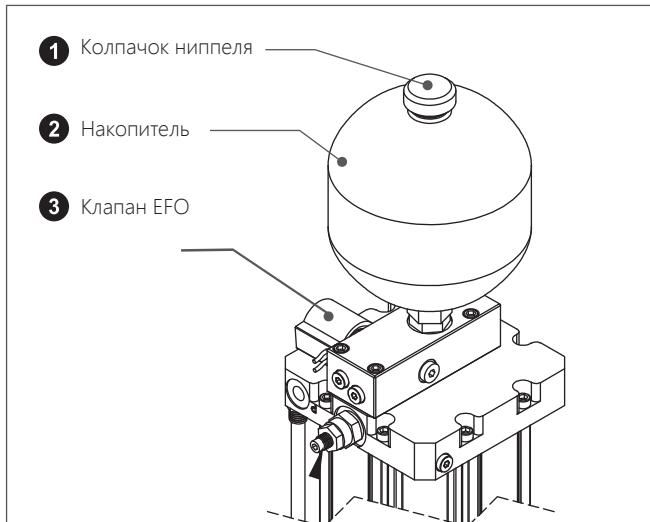

Функция EFO позволяет быстро поднять боллард в рабочее положение, а так же разово поднять боллард при отсутствии основного питания (при наличии аккумулятора в блоке управления)

Для реализации функции EFO требуется специальный блок управления.



БЛОКПОСТ

DETEKTOR-RF.RU

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БЛОКПОСТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Наши инженеры качественно и оперативно проведут ремонт Вашего оборудования

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Мы проводим ремонт максимально быстро

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Постоянное наличие на складе всех необходимых запасных частей

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание на все предлагаемое оборудование

ООО «ГК «ИРА-ПРОМ»

Почтовый адрес:

121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2

Многоканальный телефон: +7 (495) 415 10 84

E-mail: info@detektor-rf.ru

